

## 日常使用している時とは違う音がする場合。

### 1) モーター部分から金属音がする場合。

モーターのベアリングが悪く成りかけて居ますので交換が必要です。



### 2) バーナーポンプ部分から悲鳴の様な音がする場合。

油配管のバルブが閉まっているか、油配管が詰まっている場合に音がします。(バーナーポンプが油を吸おうとしても、吸えない時に出る悲鳴の音です。)

### 3) 振動する様な燃烧音がする場合。

a) シロココファンに埃が付き、燃烧に必要な空気が補給されていない場合。(风量調整ハンドルを数字の大きい方に少し回しますと止まりますが、高压エア等でバーナー内部の清掃をお勧め致します。)



b) 不着火警報が出た後に、リセットボタン復帰後の燃烧時に起きる場合。(プロテクトリレーが2~3回燃烧を試みた時に、喷射した油も同時に燃える、过剩燃烧音なので暫く燃烧させますと収まりますが、一度点検をお勧め致します。)



\*解らない時には、分解などされずに当社またはサービス店にお問合せ後指示に従い分解もしくは調整を行なって下さい。

\*全10ページを綴じて保管して置いて置かれますと、修理・点検マニュアルとしてお役に立つと思いますので保存して頂ければ幸いです。



バーチャルサーバー [wada-kk.co.jp](http://wada-kk.co.jp)

## 和田工業株式会社

〒504-0957 岐阜県各務原市金属団地50番地  
TEL:0583-82-1291(代)/FAX:050-3391-8648(OCN)  
IP:050-3386-8491(代)(OCN) VP:0570-003303-1291  
W-NET FAX:fax@wada-kk.co.jp E-mail:info@wada-kk.co.jp



QRコード